



Aeropole, 05130 TALLARD - FRANCE
Tel:+33 (0)4 92 20 16 19 Fax:+33 (0)4 92 52 69 66
e-mail : contact@beringer-aero.com

SERVICE BULLETIN

Manuel référence :
BRG-ALTP-02

Référence document :

SB-014

This document has been produced in accordance with alternatives procedures to DOA
Ce document a été rédigé en accord avec les procédures alternatives du DOA

To / pour :

All Owners/operators of the BERINGER SSA01 and SSA02 kit using the 19.5mm axle (part number: AV-ZLIN-011 and AV-ZLIN-010)

Tous propriétaires / Opérateurs des kits SSA01 et SSA02 utilisant les axes et fusées de 19.5mm (référence de pièces : AV-ZLIN-011 et AV-ZLIN-010)

Subject / Sujet :

Visual check of the roll pins and axle assembly for corrosion and loosening

Vérifier visuellement si les goupilles mécaniques et l'assemblage des axes et fusées présentent de la corrosion ou un desserrage / mouvement

Type affected / Type concerné :

All Zlin Savage SSA01 and SSA02 kit equipped with 19.5mm axle (part number: AV-ZLIN-011 and AV-ZLIN-010)

Tous Zlin Savage équipés de kit SSA01 ou SSA02 les axes et fusées de 19.5mm (référence de pièces : AV-ZLIN-011 et AV-ZLIN-010)

Reason / raison :

Regarding the use of the equipped planes, Roll pins securing the 2 axles AV-ZLIN-011 and AV-ZLIN-010 together can show some corrosion and can be found loose or missing in their location.

En fonction de l'utilisation des avions équipés des kits sus mentionnés, les goupilles mécaniques sécurisant les axes et fusées AV-ZLIN-011 et AV-ZLIN-010 ensemble peuvent présenter de la corrosion et peuvent être trouvées desserrées ou manquante suite au desserrement.

Delay of application / délai d'application :

Immediately; *Immédiat*

Description of the checks:

Visually check for the 2 roll pins (Rep. 4 on the drawing) per side, check for corrosion and loosening / missing.

If loosen, replace the roll pins

If corroded, replace the roll pins

If missing, Install a new roll pin



Aeropole, 05130 TALLARD - FRANCE
Tel: +33 (0)4 92 20 16 19 Fax: +33 (0)4 92 52 69 66
e-mail : contact@beringer-aero.com


SERVICE BULLETIN

Manuel référence :
BRG-ALTP-02

Référence document :

SB-014

Vérifier de manière visuelle la présence des 2 goupilles (repère 4 sur le schéma) par cotés, vérifier l'absence de corrosion et si les goupilles sont desserrées ou manquantes.
Si desserrées, remplacer les goupilles desserrées.
Si corrodées, remplacer les goupilles corrodées.
Si manquantes, installer les nouvelles goupilles.

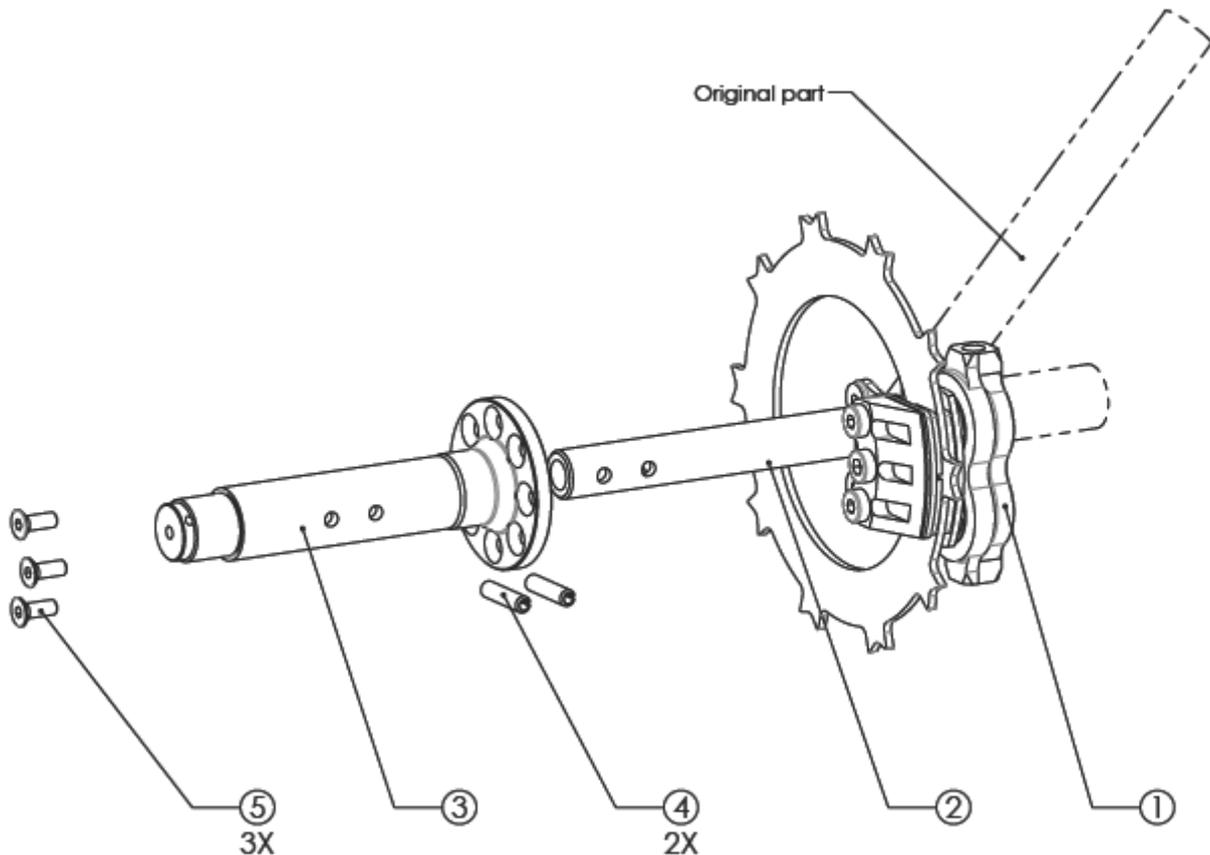

One side shown on the drawing / 1 seul coté représenté sur le schéma.

Rep. 4 : Roll pins / goupilles mécanindus

Date: 31.Oct. 2018

Name, signature:

Frédéric SALLÉ